
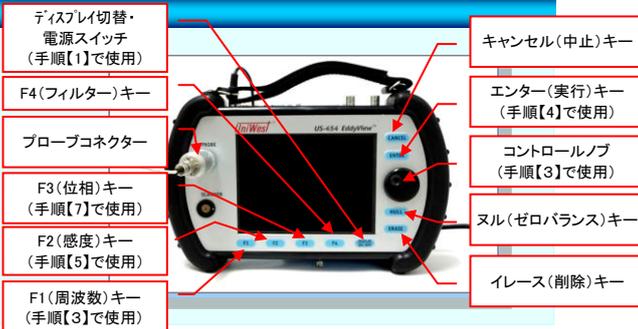



# US-454

製品案内 渦流探傷器 簡易取扱説明書

## 1 概要

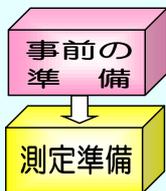

## 2 事前の準備

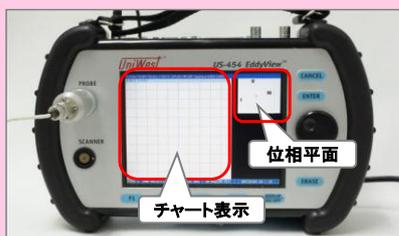


「ON/OFF」キーを(2~3秒位)長押し電源を入れる。




「DISPLAY」キーを押してディスプレイを切り替える。位相平面をメイン画面(左側)にする。

## 3 測定準備 (周波数の調整・感度の調整・位相の調整)

### 3 周波数の調整

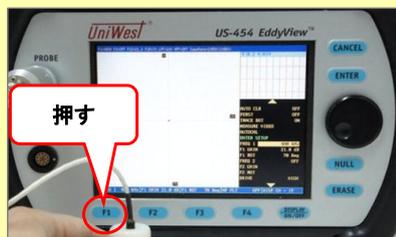

「F1(周波数)」キーを押す。「コントロールノブ」を回して周波数を調節する。

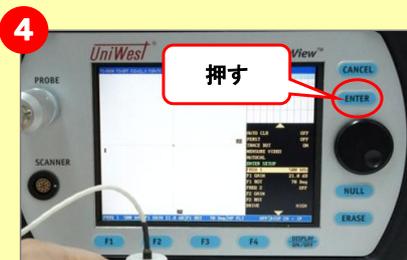


「ENTER」キーを押して確定する。


# US-454

製品案内 渦流探傷器 簡易取扱説明書

## 感度(ゲイン)の調整

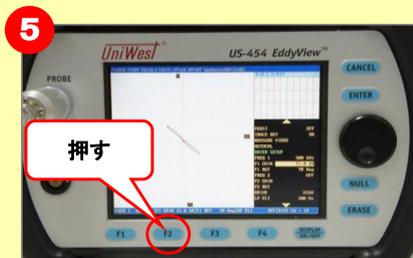


「F2(感度)」キーを押す。  
「コントロールノブ」を回して感度(ゲイン)を調節する。

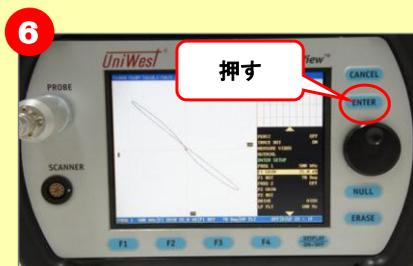


「ENTER」キーを押して確定する。

## 位相の調整

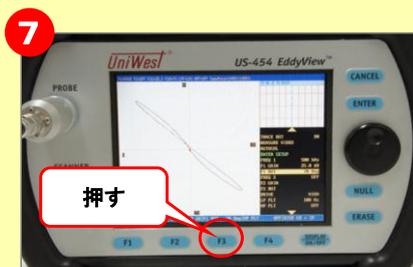

「F3(位相)」キーを押す。  
「コントロールノブ」を回して位相(ローテーション)を調節する。

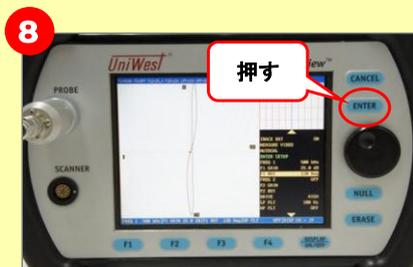

「ENTER」キーを押して確定する。